

Atom-SLIM Ver.3

(組立)

Atom-SLIM/200=DASH/250T-10+Atom-SLIM 部品

Atom-SLIM/400=DASH/250T-15+Atom-SLIM 部品 六角ネジ (BSB-310) で 2 カ所とめる

Atom-SLIM/750=DASH/250T-30+Atom-SLIM 部品

1. 一番大きな石に AG シールを貼る

シールは 例.

Atom001
980710

2. SLIM のカバーをして P=4 M3×6 でとめる


3. 底の DASH/250T- が隠れるように AG シールを貼る

シールは 例.

SLIM/V3
/200

4. カバーにシリアルナンバーシールを貼る


例. 上

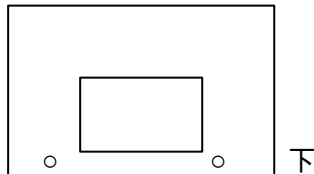

(ローディングとモーター検査)

用意する物

- 1600W の主電源
- 拡張スロット (Fics-Atoms Ver.2)
- パソコン
- Atom-SLIM V2 のケーブル (通信ケーブルを Fics-Atoms Ver.2 の 4 8 5 とつなぐ)
- SLIM 用モーターケーブル (MS M021A1A モーターへ)
- SLIM 用エンコーダーケーブル (MS M021A1A モーターへ)
- RT1 (Fics-Atoms Ver.2 に接続)
- RT2

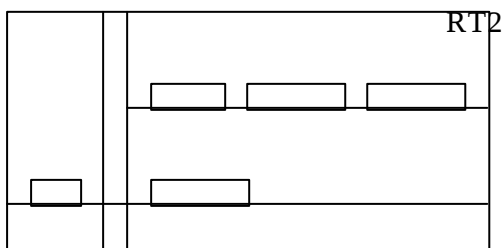

SLIM 用エンコーダーケーブル


Atom-SLIM V2 ケーブル

1600W の主電源

SLIM 用モーターケーブル

～ までをそれぞれ接続する

- パソコン画面 C:¥ATOMS-AT.V2>ASV3 ^v **ファイル名**を入力し ENTER で自動ローディングが始まる
- RT2 の ☐ を同時に押しながら電源 ON

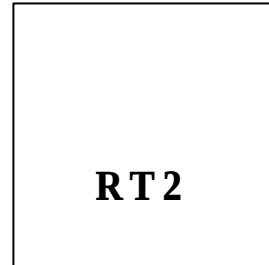

- G08 を ☐ で RG4 にする
- ☐ で RGH にする
- ☐ で 013 にする
- ☐ で 004 にする
- 一度電源を切り再度 ON
- RT1 の X → ☐ でモーターをジョグ動作させる
 - F6 → F1 (TURBO) X=+000100000 W=050
V=150.00kpps 0100ms
CURVE = 1 (0 : L 1 : S) と入力する
- START でモーターが動き 5 往復すれば OK
- STOP で止めて電源を切る

(パラメーターの初期化)

- RT2 の ☐ を同時に押しながら電源 ON
- ☐ で 8 にし ☐ で G08 にして OK