

Dyna-Fics 用のパラメータ設定コマンドでの処理に誤りがありました。

モータ番号が C8 以上の時に、設定されるモータのパラメータが出鱈目になってしまうため、初期化に異常に時間がかかってしまう事がありました。この時には、モータのエンコーダパルス数等も正しく設定されません。

原因は、モータ番号を符号付き BYTE 変数として扱っていたため、モータ番号へのデータを正しく参照できなかった為です。

1999.8.3 に不具合を修正した HEX ファイルを 神鋼電機 北沢氏に e-mail で送信済みです。